

Tonometru de aplanare

SI-TM

Manual de utilizare

Datele electronice ale manualului de instrucț уни pot fi vizualizate pe site-ul web Ohira.

Conținutul acestui manual poate fi modificat pe măsură ce performanțele funcționale sunt îmbunătățite.

D10S072RO
Revizuirea 0
2021.09.01

Disclaimer

Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru următoarele informații.

1. Pentru defectiuni, daune sau accidente care rezultă din nerespectarea măsurilor de siguranță și a procedurilor de operare descrise în acest manual de instrucțiuni.
2. În cazul unei funcționări defectuoase, al unei deteriorări sau al unui accident care rezultă din abaterea de la mediul de funcționare sau de la condițiile de utilizare a unității descrise în acest manual de instrucțiuni.
3. În cazul unei funcționări defectuoase, al unei deteriorări sau al unui accident care rezultă din modificări sau reparații necorespunzătoare.
4. În caz de funcționare defectuoasă, deteriorare sau accident care rezultă din întreținerea sau repararea de către o altă persoană decât societatea sau contractantul desemnat de aceasta.
5. În caz de defectiune sau deteriorare a produselor noastre din cauza altor produse decât cele livrate de noi.
6. În caz de funcționare defectuoasă, deteriorare sau accident în urma întreținerii sau reparării cu alte piese de reparație decât cele specificate de companie.
7. În caz de defectiune, deteriorare sau accident cauzat de incendiu, cutremur, inundație, fulger sau alt dezastru natural.

1. Conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă în vederea întreținerii și îmbunătățirii calității.
2. Deși s-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că conținutul acestui document este corect, vă rugăm să ne contactați în cazul în care observați neajunsuri sau erori.
3. Nici o parte a acestui manual nu poate fi citată sau reprodusă în orice formă sau prin orice mijloace fără permisiune.

Articolul

1.	UTILIZAREA PREVĂZUTĂ.....	1
2.	UTILIZARE DEFINITĂ ȘI PRECONIZATĂ	1
3.	UTILIZATORI PRECONIZAȚI, POPULAȚIA DE PACIENTI.....	1
4.	ACCESORIU.....	1
5.	INDICAȚII ȘI SIMBOLURI PENTRU O UTILIZARE SIGURĂ.....	1
6.	PRECAUȚII DE UTILIZARE.....	2
7.	DENUMIREA FIECĂREI PĂRTI.....	3
8.	SISTEM DE LINIE DE ASAMBLARE	4
9.	ÎNTREȚINERE	5
10.	METODA.....	8
11.	INFORMAȚII GENERALE PENTRU UTILIZARE	8
12.	ELIMINARE	8
13.	PROCEDURI DE OPERARE.....	9
14.	CONEXIUNEA CU ALTE DISPOZITIVE	10
15.	INFORMAȚII STANDARD DESPRE PRODUS	10

1. Utilizarea prevăzută

Tonometrul de aplanație SL-TM (denumit în continuare acest instrument) este un tonometru de aplanație Goldmann. Tonometrul de aplanație presează tonometrul de aplanație împotriva corneei și măsoară forța pentru a obține o anumită zonă de aplanație, care este convertită în presiune intraoculară, iar informațiile privind presiunea sunt furnizate pentru diagnostic.

2. Utilizare definită și preconizată

Acest instrument adoptă sistemul tonometrului de aplanație Goldmann și este conceput pentru a obține valori precise ale PIO atunci când este montat pe lampă cu fantă.

3. Utilizatori preconizați, populația de pacienți

Acest instrument este un dispozitiv medical. Vă rugăm să folosiți acest produs sub îndrumarea unui medic.

Pacienții care sunt supuși testării cu acest produs (SL-TM) trebuie să urmeze instrucțiunile de mai jos.

Trebuie să fie capabili să răspundă la întrebările medicului.

4. Accesorii

calibră cu contragreutate manual de utilizare	:1 buc. :1 exemplar	Bolț de montare a tonometrului	(Atașat numai la B- 45/C-83/C-84)
--	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră pentru detalii.

5. Indicații și simboluri pentru o utilizare sigură

Vă rugăm să citiți textul și să urmați cu atenție instrucțiunile după ce ați înțeles următoarele indicații și simboluri.

Afișaj Descriere

 Atenție	Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor avertismente poate duce la rănirea persoanelor sau la deteriorarea bunurilor.
 NOTE	Această indicație reprezintă o completare importantă a descrierii din text, un lucru pe care trebuie să-l știți sau o măsură de precauție pentru a preveni problemele.

Simboluri afișate pe partea exterioară a unității principale

simbol	Descriere.
	Producător
	Marcaj CE

SN	Numărul de serie
EC REP	Reprezentanta europeana
MD	Echipamente medicale
	Consultați manualul utilizatorului
	UDI-DI" B-44: 4571260230712 B-45: 4571260230705 C-83: 4571260230729 C-84: 4571260230736

Simboluri afișate pe cutia de ambalare

Simbol	Descriere.
	Avertizare de spargere, rupere
	Stivuirea este limitată la trei niveluri.
	Atenție la daunele provocate de apă

6. Precauții de utilizare



Atenție

1. Deoarece acest aparat este un tonometru care măsoară valorile presiunii intraoculare, nu îl utilizați decât dacă sunteți o persoană calificată cu cunoștințe de specialitate. În caz contrar, se poate produce o funcționare defectuoasă sau un accident.
2. Nu atingeți direct cu degetul zona de contact cu pupila a vârfului prismei de măsurare. Acest lucru nu numai că deteriorează imaginea observată, dar provoacă și infecții.
3. Utilizați numai prisme de măsurare care respectă ISO8612:2009 sau JIS T7312:2015.
4. Nu numai că valoarea presiunii intraoculare nu va fi măsurată corect, dar poate provoca, de asemenea, iritarea corneei și deteriorarea corneei.
5. Nu utilizați o prismă de măsurare deteriorată. Nu numai că imaginea de observație se va înrăutăti, dar poate provoca și deteriorarea corneei.
6. Dezinfecția prismelor de măsurare în conformitate cu metoda de dezinfecție descrisă la "9. Întreținerea și îngrijirea zilnică". O metodă de dezinfecție incorectă poate provoca infecții sau leziuni ale corneei.
7. Utilizați întotdeauna prisme de măsurare dezinfecțiate. Utilizarea prismelor de măsurare nedezinfectate poate provoca infecții.
8. Nu încercați niciodată să modificați sau să dezasamblați această unitate. Valoarea presiunii intraoculare nu va fi măsurată corect.
9. Nu manipulați acest instrument în mod brutal. Acest lucru poate nu numai să provoace o funcționare defectuoasă, ci și să împiedice măsurarea corectă a valorilor IOP.


10. În cazul în care acest instrument funcționează defectuos sau apare o anomalie, contactați imediat dealerul dumneavoastră.
Utilizarea în continuare a instrumentului în condiții de funcționare defectuoasă poate duce la un accident.
11. Nu folosiți acest instrument decât pentru lampa cu fantă specificată de noi.
Acest lucru poate cauza nu numai măsurarea incorectă a valorii presiunii intraoculare, ci și o funcționare defectuoasă sau vătămări.
12. Nu utilizați și nu instalați produsul în următoarele locuri.
 - 1) În cazul în care temperatura ambientă este mai mică de 10°C sau mai mare de 35°C
 - 2) Locații expuse la gaze nocive
 - 3) Loc umed
 - 4) Locuri expuse la apă fierbinte
 - 5) Locații expuse la picături de apă
 - 6) Locuri prăfuite și pline de nisip
 - 7) Vapori excesivi de ulei
 - 8) Locații expuse la aer sărat
 - 9) Locații cu gaze sau praf exploziv
 - 10) Locații supuse la vibrații și șocuri
 - 11) Locație expusă la lumina directă a soarelui
 - 12) În apropierea obiectelor care generează o forță magnetică puternică sau unde radio



- NOTE**
- 1) Raportați producătorului și autorităților competente orice incident grav care apare în legătură cu dispozitivul.

7. Denumirea fiecărei părți

- 1 corp (al unei mașini)
- 2 braț
- 3 axa
- 4 scară
- 5 butonul
- 6 dispozitiv de măsurare a greutății
- 7 prisma de măsurare
- 8 suport de montare
- 9 suport pentru prisme
- 10 bolț de montare a tonometrului
- 11 calibră cu contragreutate
- 12 Picioruse oprire placă de fixare

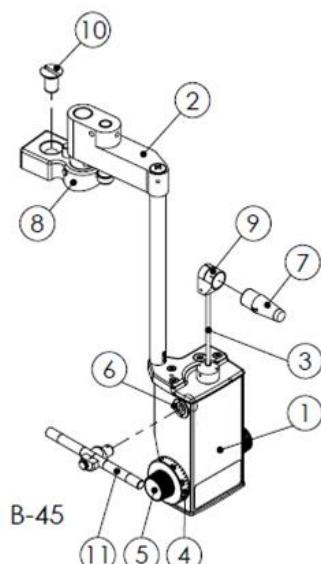

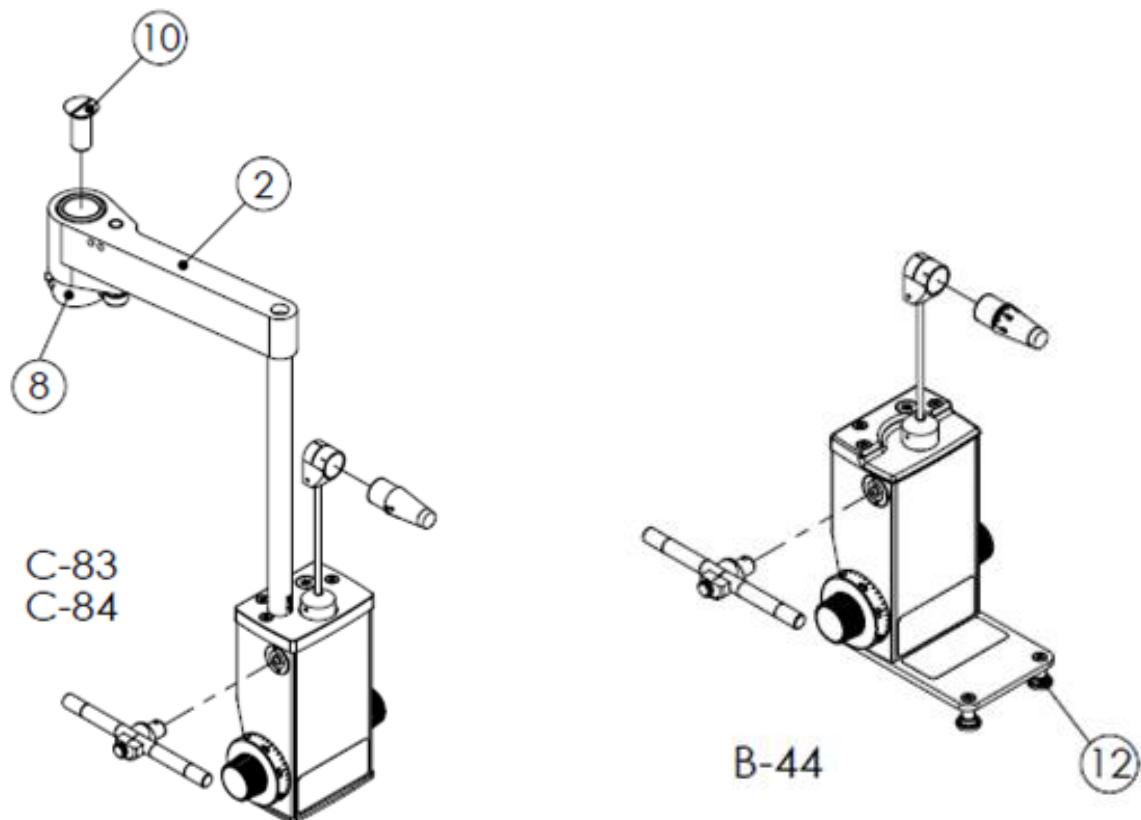


Figura-1.

8. Procedura de asamblare

1. Scoateți unitatea principală SL-TM, șuruburile de montare etc. din cutie.
2. Metoda de montare pe lampa cu fantă
 - 1) În cazul B-45/C-83/C-84, fixați ferm baza de montare (8) pe partea superioară a microscopului de la lampa cu fantă cu ajutorul șurubului de montare a tonometrului (10) (Fig. 2: B-45), introduceți brațul (2) în baza de montare (8) și confirmați că este ținut în canelula în V din centrul bazei de montare (8) (Fig. 3: B-45).
 - 2) În cazul aparatului B-44, așezați-l pe placă de ghidare a lămpii cu fantă și fixați-l în poziția fixă cu ajutorul opritorului (12)(Fig. 4:B-44).



Figura 2.



Figura-3.



Figura 4.

3. Pregătirea tonometrului

- 1) Ataşaţi corect prisma de măsurare dezinfecţiată (7) la suportul pentru prisme (9).
- 2) Dacă nu există astigmatism cornean, aliniaţi 0° şi 180° ale prismei de măsurare (7) cu linia de grădărie orizontală (linia albă) a suportului pentru prisme (9) (figura 5).
- 3) În cazul unui astigmatism cornean puternic (3D sau mai mare), aliniaţi scara prismei de măsurare (7), care corespunde unghiului meridianului principal slab al astigmatismului, cu linia înclinată la 43° faţă de orizontală (linia roşie) de pe suportul prismei (9).
- 4) Asiguraţi-vă că tonometrul este aşezat în faţa microscopului şi rotiţi suportul pentru prisme (9) astfel încât prisma de măsurare (7) să fie orientată corect spre persoana examinată.
- 5) Rotiţi butonul (5) pentru a seta cadrul scalei (4) la 1.



Figura-5.

9. Întreținere

Inspectie periodică: Verificați înainte de utilizare.

1. Inspectia valorilor măsurate


Puteţi verifica dacă măsurarea este exactă folosind instrumentul de măsurare a greutăţii (11) din accesoriu.

Ataşaţi dispozitivul de măsurare a greutăţii (11) la suportul pentru dispozitivul de măsurare a greutăţii (6), cu prisma de măsurare (7) ataşată la suportul pentru prisme (9).

Ataşaţi dispozitivul de măsurare a greutăţii (11) la suportul de măsurare a greutăţii (6). Prin modificarea poziţiei de fixare a dispozitivului de măsurare a greutăţii (11), se poate aplica o sarcină de 2g sau 6g.


* Dacă nu se încadrează în intervalul de mai jos, vă rugăm să contactaţi dealerul. (Vă rugăm să rețineţi că eroarea de măsurare variază în funcţie de poziţia fixă a dispozitivului de măsurare a greutăţii (11)).

Rotiţi încet butonul (5) pentru a verifica funcţionarea.

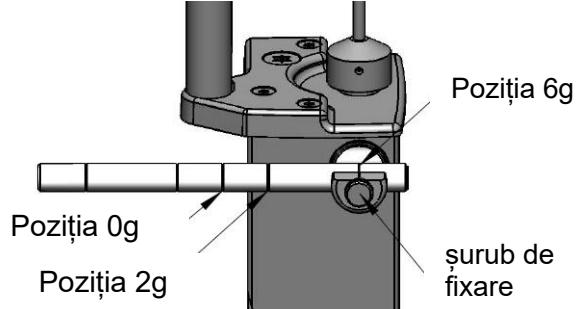


Confirmare de 0 mmHg

- 1) Se fixează măsurarea greutăţii (11) în poziţia 0g.
- 2) Rotiţi butonul (5) astfel încât valoarea din cadrul scalei (4) să devină 0.
- 3) Se verifică dacă prisma de măsurare (7) se rabatează pe partea examinatului atunci când butonul (5) este rotit spre partea pozitivă până la punctul în care trece de lățimea liniei de indicare a scalei.
- 4) Asiguraţi-vă că prisma de măsurare (7) se rabatează spre examinator atunci când butonul (5) este rotit în partea negativă până la locul în care trece de lățimea liniei de indicare a scalei.

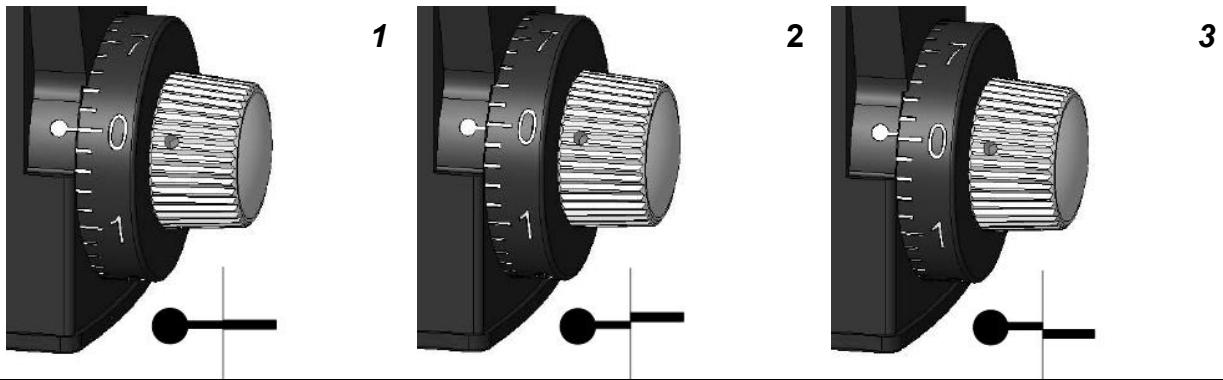


20 mmHg confirmat.

- 1) Se fixează măsurarea greutății (11) în poziția 2g.
- 2) Rotiți butonul (5) astfel încât valoarea din cadrul scalei (4) să devină 2.
- 3) Se verifică dacă prisma de măsurare (7) se rabatează pe partea examinatului atunci când butonul (5) este rotit spre partea pozitivă până la punctul în care trece de lățimea liniei de indicare a scalei.
- 4) Asigurați-vă că prisma de măsurare (7) se rabatează spre examinator atunci când butonul (5) este rotit în partea negativă până la locul în care trece de lățimea liniei de indicare a scalei.

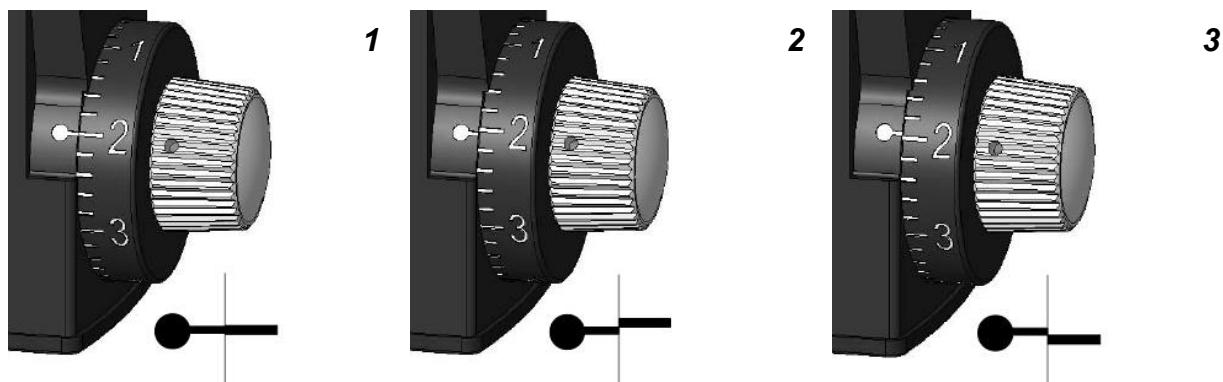

Se confirmă 60 mmHg.


- 1) Se fixează măsurarea greutății (11) în poziția 6g.
- 2) Rotiți butonul (5) astfel încât valoarea din cadrul scalei (4) să devină 6.
- 3) Asigurați-vă că prisma de măsurare (11) cade spre persoana examinată atunci când butonul (5) este rotit cu 1/2 tur spre partea pozitivă.
- 4) Asigurați-vă că prisma de măsurare cade spre examinator atunci când butonul (5) este rotit cu 1/2 tură spre partea negativă.

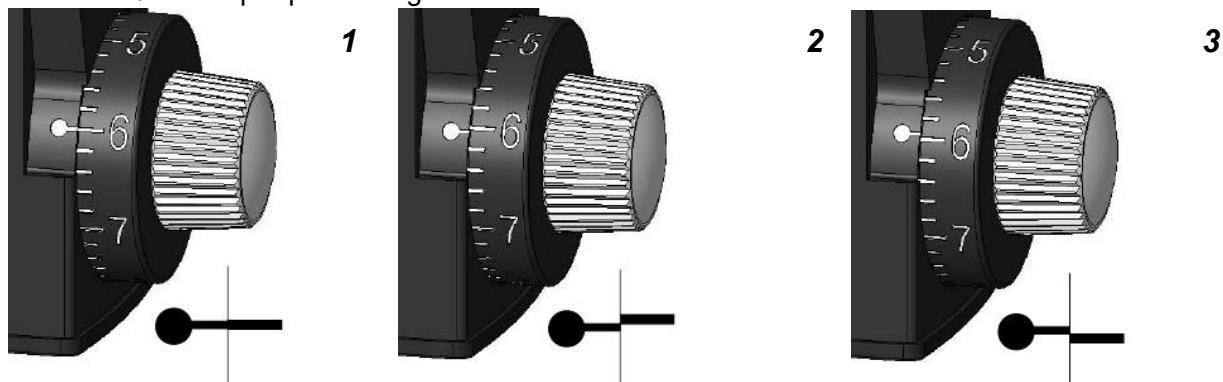

2. Când credeți că există o problemă?

Vă rugăm să citiți din nou secțiunea privind instrucțiunile de utilizare.

Condiție	Acțiune
Citiri incorecte	Verificați valoarea măsurată cu ajutorul aparatului de măsurare a greutății (11) conform "10. Procedura de inspecție". În cazul în care valoarea măsurată depășește intervalul admisibil, contactați dealerul dumneavoastră pentru reparații sau calibrare.
Prisma de măsurare se află în afara centrului câmpului vizual al ocularului.	Asigurați-vă că suportul pentru prisme (9) este orientat corect în față. Dacă, după ce ati verificat cele de mai sus, se constată că este în mod clar nealiniat, adresati-vă dealerului dumneavoastră pentru a afla cum să rezolvați problema.
Fixarea slabă a prismei de măsurare	Scoateți prisma de măsurare (7) din suportul pentru prisme (9) și strângeți partea inelară a suportului pentru prisme (9) pentru a micșora cercul de fixare și a asigura fixarea prismei de măsurare (7).

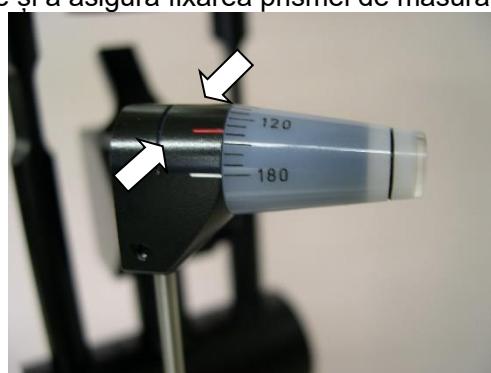

Dacă cele de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să contactați dealerul.

3. Îngrijire zilnică

Curățare și dezinfecție



atenție

Se dezinfectează prisma (7) pentru măsurare conform metodei de dezinfecție descrise mai jos.

Nu autoclavizați, nu fierbeți și nu dezinfecțați cu alcool foarte concentrat, deoarece poate deteriora prisma de măsurare (7).



atenție

Asigurați-vă că folosiți o prismă de măsurare dezinfecțată.

Deoarece prisma de măsurare (7) intră în contact direct cu cornea și lichidul lacrimal al pacientului, asigurați-vă că dezinfecțați prisma de măsurare (7) prin următoarea metodă, acordând suficientă atenție prevenirii și controlului infecției. Folosiți întotdeauna o prismă de măsurare dezinfecțată (7) atunci când ochiul testat se schimbă.

- 1) Se spală fluoresceina etc. care a aderat la prisma de măsurare (7) cu apă curentă timp de aproximativ 1 minut pentru a o curăța.
- 2) Timp de aproximativ 10 minute într-un dezinfector, cum ar fi alcoolul Hibiten care conține gluconat de clorhexidină 0,5%.
- 3) Scufundați prisma în dezinfector. Vă rugăm să agitați din când în când prisma de măsurare, deoarece aceasta plutește în dezinfector, iar partea care nu este scufundată nu este dezinfecțată.
Manipulați dezinfectorul în conformitate cu manualul de instrucțiuni al medicamentului.
- 4) Clătiți dezinfectorul cu apă curată; se recomandă între 10 și 20 de minute.
- 5) Ștergeți orice umezeală cu un șervețel sau o cârpă curată, uscată și moale.
- 6) Depozitați produsul într-o cutie de depozitare curată sau într-un alt recipient pentru a preveni expunerea acestuia la praf sau murdărie.
- 7) Atunci când curățați tonometrul și alte piese, evitați să folosiți solvenți organici (diluant, eter, alcool etc.) pe piesele din plastic sau pe cele vopsite și ștergeți bine cu alcool de două ori.

4. Înlocuirea pieselor consumabile

Prisma pentru măsurare

Folosiți o prismă de măsurare conformă cu standardul ISO 8612 sau JIS T7312:2015.

10. Metoda

1. parte a corpului	
1) metoda de măsurare	tip orizontal
2) Domeniul de măsurare	0 ~ 80 mmHg (0 ~ 78,4 mN)
3) Scară minimă	2 mmHg (1,96 mN)
4) Măsurarea IOP	Valoarea nominală $\pm 1,5\%$ sau $\pm 0,5$ mmHg, oricare dintre acestea este mai mare
2. Prisma de măsurare (prisme de măsurare disponibile) * Nu este inclusă în acest instrument.	
1) masă	1.65g
2) Domeniul de măsurare	răsină metacrilică
3) Diametrul planului de presiune	7,2 mm
4) Diametrul cercului piezoelectric	3,06 mm
3. Dimensiuni și greutate	
1) dimensiune	B-44 : 84 mm (L) 79 mm (P) 184 mm (H) B-45 : 84 mm (L) 146,4 mm (P) 249 mm (H) C-83 : 84 mm (L) 142 mm (P) 239,5 mm (H) C-84 : 84 mm (L) 142 mm (P) 241 mm (H)
2) masă	B-44 : 440g, C-45 : 650g C-83 : 660g C-84 : 660g

11. Informații generale pentru utilizare

Condiții de mediu de operare

Temperatura: 10°C până la 35°C

Umiditate: 30% până la 90% (fără condens)

Condiții de mediu de depozitare

Temperatura: 0°C până la 40°C

Umiditate: 20% până la 85% (fără condens)

Condiții de mediu pentru transport

Temperatura: 0°C până la 40°C

Umiditate: 20% până la 85% (fără condens)

12. Eliminare

Pentru a preveni posibilele deteriorări ale mediului și posibilele efecte asupra sănătății, acest echipament trebuie eliminat după cum urmează: 1.

Respectați legile locale privind eliminarea și reciclarea. Clasificați materialele de ambalare și accesoriile în funcție de material și eliminați-le în conformitate cu instrucțiunile autorităților locale.

13. Proceduri de operare

1. Pregătirea lămpii cu fantă
 - 1) Reglați mărirea microscopului la 10x.
 - 2) Asigurați-vă că reglarea dioptriei ocularului este corectă.
 - 3) În cazul lui B-45/C-83/C-84, orientați sistemul de iluminare cu lampă cu fantă într-o poziție în care imaginea este clară și reflexia este minimă.
 - 4) În cazul B-44, se rotește iluminatorul cu lampă cu fantă în poziția în care partea prismei este iluminată de la aproximativ 60° lateral față de axa microscopului.
 - 5) Introduceți filtrul albastru de cobalt, deschideți complet fanta și reglați iluminarea la cea mai puternică valoare.
2. Operațiunea în uz
 - 1) Aplicați picături anestezice pe ochiul de testare, urmate de picături de fluoresceină.
 - 2) Asezați persoana examinată pe suportul pentru bărbie al lămpii cu fantă și cereți-i să privească în față.
 - 3) Se deplasează cu grijă maneta joystick a lămpii cu fantă, în timp ce se verifică poziția pleoapelor și a globilor oculari, se aduce prisma de măsurare (7) în contact cu partea centrală a cornee și se observă prin ocularul stâng.
 - 4) Verificați dacă imaginea de la microscop este așa cum se arată în Figura-6-a și dacă imaginile în arc de cerc semicircular din câmpul vizual se apropie una de cealaltă, se ating (Figura-6-b) sau se suprapun (Figura-6-c), rotindu-se încet butonul (5) pentru a crește presiunea.

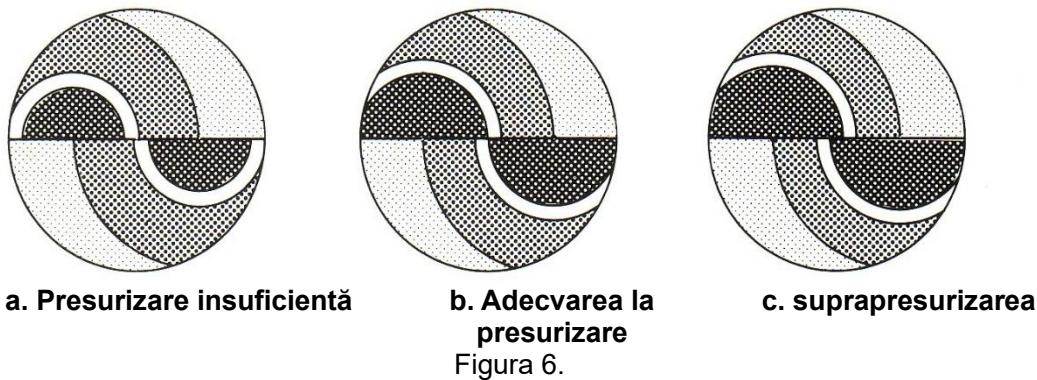


Figura 6.

- 5) Mișcați butonul (5), opriți butonul (5) atunci când linia interioară a imaginii arcului semicircular superior stâng se potrivește cu linia interioară a imaginii arcului semicircular inferior drept și eliberați ușor întreaga lampă cu fantă de pe cornee.
- 6) Înmulțiți citirea din cadrul scalei (4) cu 10 pentru a obține valoarea presiunii intraoculare (mmHg).
3. Tratament după utilizare
 - 1) Îndepărtați prisma de măsurare (7) din tonometru și dezinfecțați-o.
 - 2) Pentru B-45/C-83/C-84, roțiți tonometrul spre dreapta (sau spre stânga) și țineți-l apăsat.
 - 3) Pentru B-44, scoateți tonometrul din lampă cu fantă.
 - 4) Atunci când depozitați tonometrul după ce l-ați scos din lampă cu fantă, manipulați-l cu grijă. Atunci când îl depozitați, asigurați-vă că nu se aplică nicio presiune externă asupra lui și că nu aderă praf sau murdărie.

14. Conexiunea cu alte dispozitive

Acest dispozitiv se utilizează prin montare pe următoarele lămpi cu fantă.

tip	Lampă cu fantă pentru instalare
B-44.	Lampă cu fantă SL-102/203/500, SL-102L/203L/500L Lampă cu fantă RS-5000
B-45	Lampă cu fantă SL-95 Lampă cu fantă SL-102/203/500, SL-102L/203L/500L Lampă cu fantă RS-500/5000
C-83	Lampă cu fantă SL-50
C-84	Lampă cu fantă SL-45/55 Lampă cu fantă RS-300

15. Informații standard despre produs

ISO 8612:2009 Instrumente oftalmologice. Tonometre

Distributor:



Rexxam Co., Ltd.

Eye-care Instruments Sales Dept. Tokyo Office

2-4-2 Kanda-Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0048 Japan

TEL: +81-3-6262-9471

FAX: +81-3-6262-9472

E-mail: eye@rexxam.co.jp

URL: <http://www.rexxam.co.jp>

Sales license number: 4501011300048

EU Authorised representative:



Rexxam Co., Ltd. Netherlands Office

Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, The Netherlands

Tel: +31 6 51939253

E-mail: David-klooster@rexxam.co.jp

SRN: NL-AR-000002643

Manufacturer:



Ohira Co., Ltd.

629-961 Niiborishinden, Minamiuonuma-shi, Niigata-ken 949-7135 Japan

TEL: +81-25-775-3891

FAX: +81-25-775-3890

E-mail: info@ohira.co.jp

URL: <http://www.ohira.co.jp>

SRN: JP-MF-000004195